

ISOLATION DES COMBLES LAINE DÉROULÉE, EN CLIMAT TROPICAL



GUADELOUPE



MARTINIQUE



GUYANE FRANÇAISE



RÉUNION



MAYOTTE



OCTOBRE 2025

POURQUOI UN CALEPIN D'AUTOCONTRÔLE ?

Dans un contexte d'évolution des pratiques et de mise en œuvre de systèmes de plus en plus exigeants, le développement d'outils d'autocontrôle et d'aide à la réception des travaux est essentiel pour accompagner les acteurs vers plus de qualité et une meilleure gestion des interfaces avec les autres intervenants, y compris le maître d'ouvrage.

Plus globalement, le développement des pratiques d'autocontrôle favorisera l'atteinte des performances recherchées lors des opérations de construction et de rénovation, en valorisent la pratique des professionnels.

COMMENT FONCTIONNE CE CALEPIN ?

- 1 Description du point à vérifier
- 2 Illustration d'explication
- 3 Points de vigilance
- 4 Répercussion de la non conformité
- 5 Phase de chantier concernée
- 6 Tests et modalités



Un programme à destination des professionnels ultramarins.

OMBREE un programme dédié aux professionnels de la construction financé par les CEE (Certificat d'Economie d'Energie). Il a pour but de participer à la réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments ultramarins. Retrouvez tout les documents et vidéos relatifs à vos métiers dans la bibliothèque PERGOLA www.batiments-outremer.fr/pergola

PÉRIMÈTRE D'UTILISATION

Ce calepin et sa fiche d'autocontrôle sont à utiliser dans le cas d'installations collectives individualisées d'habitation.



Fiche d'autocontrôle synthétique détachable à remplir sur chantier.

Identification de l'entreprise, du chantier et de l'intervenant.

Points détaillés et développés dans le calepin.

Commentaires

CONCEPTION



PHASE 1



1 VISITE TECHNIQUE ET ÉTAT PARASITAIRE

Une visite technique préalable est effectuée avec une analyse de l'état parasitaire de la charpente. Une recherche d'infiltrations, de défaut d'étanchéité ou de condensation est réalisée.

Mode de contrôle :



Visuel

Contrôle sur site



POINTS DE VIGILANCE

Le traitement des désordres liés à l'humidité est un préalable obligatoire avant toute pose d'isolation.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

Sécurité

Confort

Performances

Durée de vie

Autre

2 ACCÈS COMBLE


Présence d'un accès au comble (trappe, escalier escamotable, ouverture dans mur pignon).

Mode de contrôle :



Visuel

Contrôle sur site

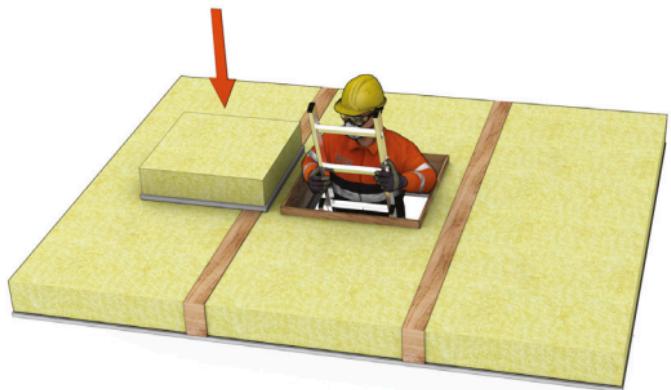

POINTS DE VIGILANCE

Le comble doit être accessible avant intervention et le rester par la suite.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

CALEPIN D'AUTOCONTÔRLE
ISOLATION DES COMBLES Laine DÉROULÉE

3 AMÉNAGEMENT PRÉSENT DU COMBLE


Le comble ne présente pas d'objet encombrant.

Mode de contrôle :



Visuel

Contrôle sur site

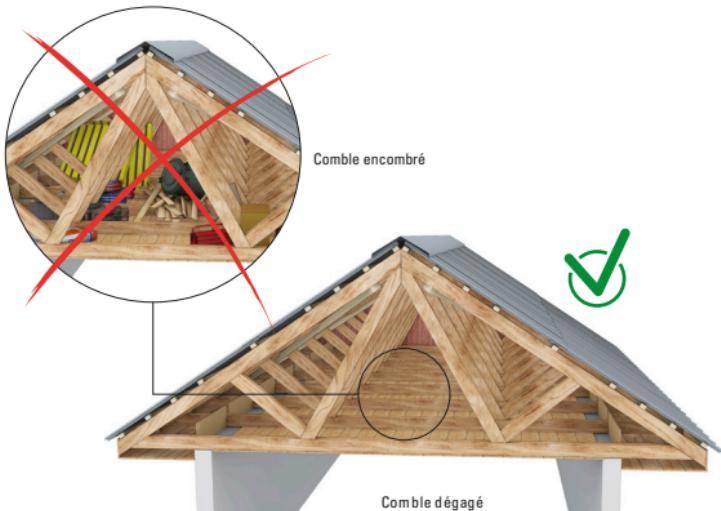

POINTS DE VIGILANCE

Si réintégration en vrac des objets, risque de détérioration de performance de l'isolant.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

4 AÉRATION COMBLE


Présence d'une ventilation permanente au niveau des combles (une ventilation naturelle par l'intermédiaire de grilles ou entrées d'air)

Mode de contrôle :



Visuel

Contrôle sur site

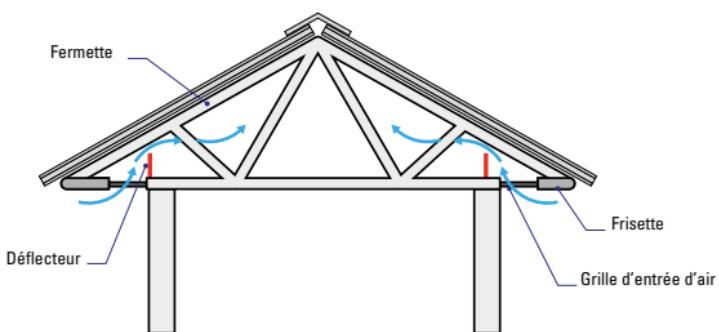

POINTS DE VIGILANCE

L'excès d'humidité dans le comble peut créer des désordres.

Déflecteurs à prévoir pour empêcher l'obstruction des aérations

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

5 CHOIX PROCÉDÉ D'ISOLATION


Information du client sur le choix du procédé d'isolation : dépose éventuelle, performance thermique, épaisseur, type d'isolant...?

Mode de contrôle :



Visuel

Présentation des procédés et produits

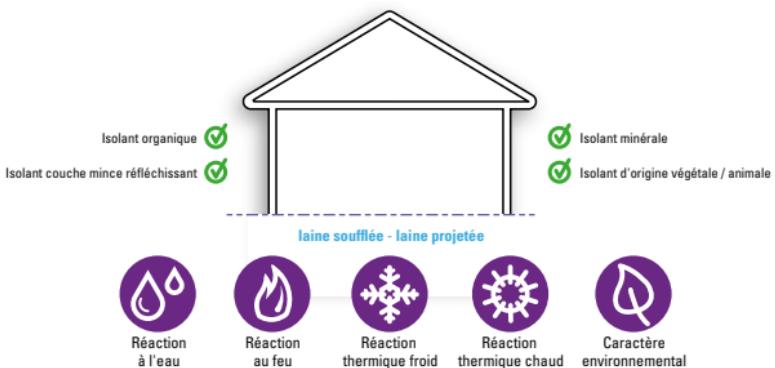

POINTS DE VIGILANCE

Présentation d'un produit en adéquation avec les besoins.

Les solutions bio-sourcées présentent des caractéristiques différentes par rapport aux solutions minérales.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :



Majeure



MINEURE

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

6 IMPACT ISOLATION CHAUD


Une information sur l'impact de l'isolation thermique en climat tropicale/équatoriale a été faite.

Mode de contrôle :



Visuel

Présentation des procédés et produits

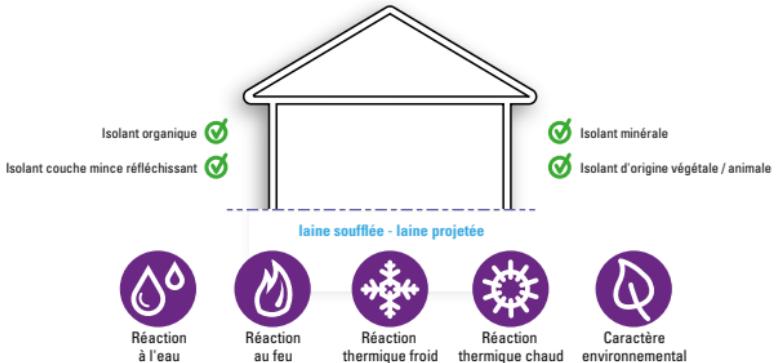

POINTS DE VIGILANCE

Si le local isolé est climatisé, il est recommandé d'installer un pare-vapeur côté comble afin de limiter les risques de condensation.

Si le local fonctionne en ventilation naturelle, la position du pare-vapeur présente moins d'intérêt.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

 Majeure

 MINEURE

Impact principal du défaut

-  Sécurité
-  Confort
-  Performances
-  Durée de vie
-  Autre



7

AIDES ÉLIGIBLES

Les travaux peuvent être éligibles à des aides financières, les justificatifs sont prévus par l'entreprise (mentions obligatoires sur le devis).

Mode de contrôle :



Visuel

Vérification du devis



POINTS DE VIGILANCE

Le cadre des aides doit être clairement expliqué. Certains dispositifs peuvent être intégrés en remise sur devis par l'installateur ; d'autres doivent être actionnés et récupérés directement par le bénéficiaire.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre



PRÉPARATION DE CHANTIER



PHASE 2  100%

CALEPIN D'AUTOCONTÔRLE
ISOLATION DES COMBLES Laine DÉROULÉE

8 BOITIER ÉLECTRIQUE

Une réhausse et fixation des boitiers électriques ainsi qu'une protection des spots lumineux intégrés au plafond est prévu.

Mode de contrôle :



Visuel

Sur site, équipement à mettre en place



POINTS DE VIGILANCE

Les boitiers électriques et spots lumineux ne doivent pas être enfouis dans l'isolant.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre



SUPPORT

Le support est continu et ne présente ni trous ni fentes ouvertes (à l'exception des passages de câbles électriques) susceptibles de nuire à l'isolation.

Mode de contrôle :



Visuel

Sur site, équipement à mettre en place



POINTS DE VIGILANCE

Un lambris ajouré ou percé devra être recouvert d'une membrane avant de recevoir l'isolant.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :



Majeure



MINEURE

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

10 TYPE PLAFOND ET CHARGE

Le type de plafond suspendu (en plaque de plâtre, lambri PVC, dalle 60x60) est dimensionné pour supporter la masse de l'isolant ou renforcé le cas échéant.

Mode de contrôle :



Test

Sur site, équipement à mettre en place



POINTS DE VIGILANCE

Le renforcement de l'ossature du plafond doit être prévu en préparation de chantier avec les autres corps d'état.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :



Majeure



MINEURE

Impact principal du défaut

Sécurité

Confort

Performances

Durée de vie

Autre



11

SÉCURITÉ INCENDIE

Parois supports, isolant et parement conformes au regard des risques en cas d'incendie.

Mode de contrôle :



Visuel

Sur site, équipement à mettre en place



MATIÈRES IMFLAMMABLES



POINTS DE VIGILANCE

Selon réglementation AM8, application d'un isolant A2-s2, d0 ou protégé par :

- un écran PF30 pour les ERP
- un écran PF15 pour les habitations (familles 1 et 2)
- un écran PF30 pour les habitations (familles 3 et 4)

Selon le code du travail (locaux d'activités), pour une hauteur libre sous plafond > 8m, l'isolant doit être au moins de classement M1 si il n'est pas protégé et moins si présence d'un écran thermique.

**Impact
principal
du défaut**

◊ Sécurité

□ Confort

■ Performances

○ Durée de vie

□ Autre

12 EQUIPEMENTS


Un chemin technique est prévu dans le comble pour notamment l'accès aux équipements nécessitant une maintenance (groupe VMC, bouclage ECS).

Mode de contrôle :



Visuel

Sur site, équipement à mettre en place

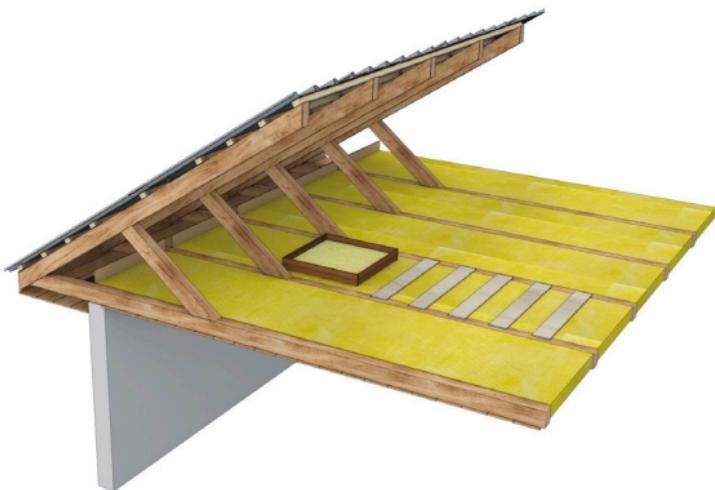

POINTS DE VIGILANCE

L'entreprise doit prévoir un accès sur l'ensemble du comble pour :

- mettre en place son isolant,
- assurer la maintenance d'appareils.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

- ◊ Sécurité
- ◊ Confort
- ◊ Performances
- ◊ Durée de vie
- ◊ Autre



13 STOCKAGE MATERIAUX

L'isolant peut être stocké à l'abri du soleil et de l'humidité.

Mode de contrôle :



Visuel

Stockage produit



POINTS DE VIGILANCE

L'ensemble des isolants présente une sensibilité à l'humidité.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :




Majeure



MINEURE

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

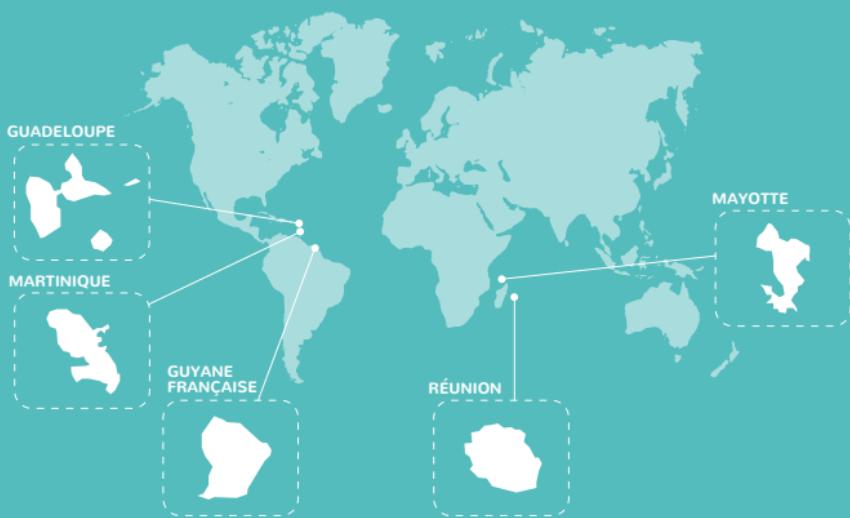

TRAVAUX



PHASE 3

14 PROTECTION MATERIEL ÉLECTRIQUE


Les matériels électriques pouvant créer une source de chaleur sont protégés ou déplacés.

Mode de contrôle :



Visuel

Mesure effective sur site

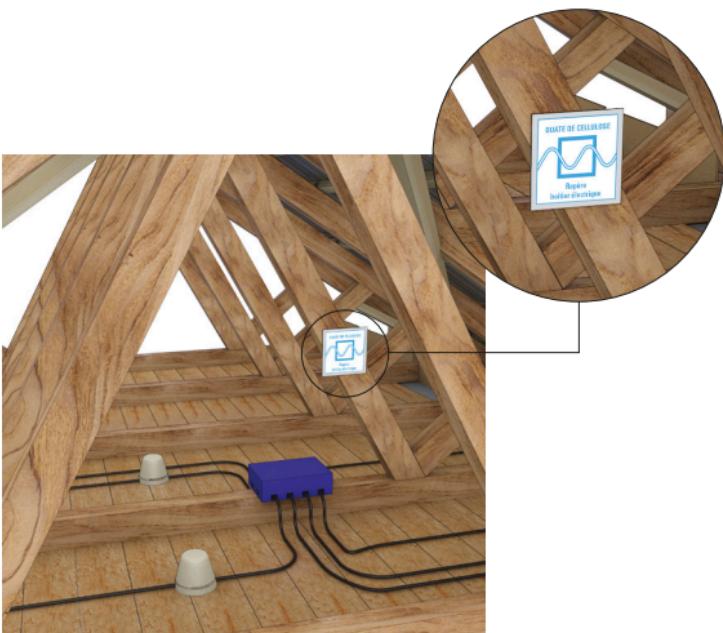

POINTS DE VIGILANCE

Mise en place de capot de réaction au feu A2-s2, d0 ou M0.

Repérage du matériel à l'aide d'affiche ou de borne.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

► Sécurité

- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

15 RÉHAUSSE DE TRAPPE

Le chevêtre de la trappe d'accès est réhaussé le cas échéant.

Mode de contrôle :



Visuel

Mesure effective sur site



POINTS DE VIGILANCE

La réhausse périphérique de la trappe est rigide et surplombe de 10 cm minimum le niveau fini de l'isolation.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

16 TRAPPE ISOLATION


La trappe d'accès comporte un isolant semi-rigide de performance thermique au moins égale à celle du plancher en partie courante.

Mode de contrôle :



Mesure

Mesure effective sur site

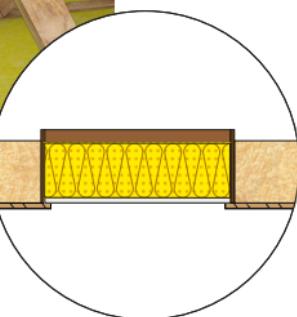

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

17 COMPRESSION ISOLANT

L'isolant placé entre les solives de plancher, fermettes est serré mais non comprimé dans son épaisseur.

Si deux couches d'isolant : pose réalisée à joints décalés ou croisés.

Mode de contrôle :



Visuel

Mesure effective sur site



EN CAS DE NON CONFORMITÉ :



Majeure



MINEURE

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre



18 PARE-VAPEUR

Au dessus des zones climatisées, le pare-vapeur est installé côté comble.

Mode de contrôle :



Visuel

Mesure effective
sur site



POINTS DE VIGILANCE

Si non effectué, un risque de condensation est présent avec la possibilité d'une détérioration prématuée des caractéristiques de l'isolant.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :



Majeure



MINEURE

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

MISE EN SERVICE & RÉCEPTION





CALEPIN D'AUTOCONTÔLE ISOLATION DES COMBLES Laine DÉROULÉE

19 POSE ISOLANT

L'isolant posé est conforme au devis (nature, homogénéité, épaisseur, caractéristiques).

Mode de contrôle :



Visuel

Contrôle sur site



EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

MAJEURE

mineure

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre

20 NETTOYAGE

Le chantier est replié et nettoyé.

Mode de contrôle :



Visuel

Contrôle sur site



POINTS DE VIGILANCE

Dépose des accès temporaires. Tri des déchets de chantier. Nettoyage des locaux adjacents.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :



Majeure



MINEURE

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre



21

SIGNALÉTIQUE
ÉLECTRIQUE
ET RISQUE INCENDIE

Les boîtes de dérivation électrique sont repérées. Ouate de cellulose : une étiquette signalétique est mise en place à proximité du tableau électrique.

Mode de contrôle :



Visuel

Contrôle sur site



POINTS DE VIGILANCE

Cette étiquette précise que l'isolant des combles est un isolant en vrac, qu'il est interdit de placer des sources de chaleur au contact direct de l'isolant et qu'il est obligatoire de couvrir tout luminaire encastré avec un capot spécial.

EN CAS DE NON CONFORMITÉ :

 MAJEURE mineure

Impact principal du défaut

 Sécurité Confort Performances Durée de vie Autre

22

FICHE
D'AUTOCONTROLE

La présente fiche d'autocontrôle est signée et conservée dans le dossier client.

Mode de contrôle :



Visuel

Documentation



EN CAS DE NON CONFORMITÉ :



Majeure



MINEURE

Impact principal du défaut

- Sécurité
- Confort
- Performances
- Durée de vie
- Autre



CONCEPTION

VISITE TECHNIQUE ET ETAT PARASITAIRE	1 Une visite technique préalable est effectuée avec une analyse de l'état parasitaire de la charpente. Une recherche d'infiltrations, de défaut d'étanchéité ou de condensation est réalisée.
ACCÈS COMBLE	2 Présence d'un accès au comble (trappe, escalier escamotable, ouverture dans mur pignon).
AMÉNAGEMENT PRÉSENT DU COMBLE	3 Le comble ne présente pas d'objet encombrant.
AÉRATION COMBLE	4 Présence d'une ventilation permanente au niveau des combles (une ventilation naturelle par l'intermédiaire de grilles ou entrées d'air)
CHOIX PROCÉDÉ D'ISOLATION	5 Information du client sur le choix du procédé d'isolation : dépose éventuelle, performance thermique, épaisseur, type d'isolant...?
IMPACT ISOLATION CHAUD	6 Une information sur l'impact de l'isolation thermique en climat tropicale/équatoriale a été faite.
AIDES ÉLIGIBLES	7 Les travaux peuvent être éligibles à des aides financières, les justificatifs sont prévus par l'entreprise (mentions obligatoires sur le devis).

PRÉPARATION DE CHANTIER

BOITIER ÉLECTRIQUE	8 Une réhausse et fixation des boitiers électriques ainsi qu'une protection des spots lumineux intégrés au plafond est prévu.
SUPPORT	9 Le support est continu et ne présente ni trous ni fentes ouvertes (à l'exception des passages de câbles électriques) susceptibles de nuire à l'isolation.
TYPE PLAFOND ET CHARGE	10 Le type de plafond suspendu (en plaque de plâtre, lambri PVC, dalle 60x60) est dimensionné pour supporter la masse de l'isolant ou renforcé le cas échéant.
SÉCURITÉ INCENDIE	11 Parois supports, isolant et parement conformes au regard des risques en cas d'incendie.
EQUIPEMENTS	12 Un chemin technique est prévu dans le comble pour notamment l'accès aux équipements nécessitant une maintenance (groupe VMC, bouclage ECS).
STOCKAGE MATERIAUX	13 L'isolant peut être stocké à l'abri du soleil et de l'humidité.

TRAVAUX

PROTECTION MATERIELLE ÉLECTRIQUE	14 Les matériels électriques pouvant créer une source de chaleur sont protégés ou déplacés.
RÉHAUSSE DE TRAPPE	15 Le chevêtre de la trappe d'accès est réhaussé le cas échéant.
TRAPPE ISOLATION	16 La trappe d'accès comporte un isolant semi-rigide de performance thermique au moins égale à celle du plancher en partie courante.
COMPRESSION ISOLANT	17 L'isolant placé entre les solives de plancher, fermettes est serré mais non comprimé dans son épaisseur. Si deux couches d'isolant : pose réalisée à joints décalés ou croisés.
PARE-VAPEUR	18 Au dessus des zones climatisées, le pare-vapeur est installé côté comble.

✓ conforme | ✗ non-conformité | ○ sans objet

MISE EN SERVICE & RÉCEPTION

POSE ISOLANT

19 L'isolant posé est conforme au devis (nature, homogénéité, épaisseur, caractéristiques).



NETTOYAGE

20 Le chantier est replié et nettoyé.



SIGNALÉTIQUE
ÉLECTRIQUE ET
RISQUE INCENDIE

21 Les boîtes de dérivation électrique sont repérées. Ouate de cellulose : une étiquette signalétique est mise en place à proximité du tableau électrique.



FICHE
D'AUTOCONTRÔLE

22 La présente fiche d'autocontrôle est signée et conservée dans le dossier client.



FICHE D'AUTOCONTRÔLE ISOLATION DES COMBLES LAINE DÉROULÉE, EN CLIMAT TROPICAL

Date de l'autocontrôle : _____ / _____ / _____

Entreprise : _____

Tél. : _____

Email : _____

Informations chantier

Client : _____

Adresse : _____

Intervenant chantier

Tél. : _____

Nom : _____

Prénom : _____



Commentaires

Point N° : _____

CONCEPTION

VISITE TECHNIQUE ET ETAT PARASITAIRE

- 1 Une visite technique préalable est effectuée avec une analyse de l'état parasitaire de la charpente. Une recherche d'infiltrations, de défaut d'étanchéité ou de condensation est réalisée.



ACCÈS COMBLE

- 2 Présence d'un accès au comble (trappe, escalier escamotable, ouverture dans mur pignon).



AMÉNAGEMENT PRÉSENT DU COMBLE

- 3 Le comble ne présente pas d'objet encombrant.



AÉRATION COMBLE

- 4 Présence d'une ventilation permanente au niveau des combles (une ventilation naturelle par l'intermédiaire de grilles ou entrées d'air)



CHOIX PROCÉDÉ D'ISOLATION

- 5 Information du client sur le choix du procédé d'isolation : dépose éventuelle, performance thermique, épaisseur, type d'isolant...?



IMPACT ISOLATION CHAUD

- 6 Une information sur l'impact de l'isolation thermique en climat tropicale/équatoriale a été faite.



AIDES ÉLIGIBLES

- 7 Les travaux peuvent être éligibles à des aides financières, les justificatifs sont prévus par l'entreprise (mentions obligatoires sur le devis).



PRÉPARATION DE CHANTIER

BOITIER ÉLECTRIQUE

- 8 Une réhausse et fixation des boitiers électriques ainsi qu'une protection des spots lumineux intégrés au plafond est prévu.



SUPPORT

- 9 Le support est continu et ne présente ni trous ni fentes ouvertes (à l'exception des passages de câbles électriques) susceptibles de nuire à l'isolation.



TYPE PLAFOND ET CHARGE

- 10 Le type de plafond suspendu (en plaque de plâtre, lambri PVC, dalle 60x60) est dimensionné pour supporter la masse de l'isolant ou renforcé le cas échéant.



SÉCURITÉ INCENDIE

- 11 Parois supports, isolant et parement conformes au regard des risques en cas d'incendie.



EQUIPEMENTS

- 12 Un chemin technique est prévu dans le comble pour notamment l'accès aux équipements nécessitant une maintenance (groupe VMC, bouclage ECS).



STOCKAGE MATERIAUX

- 13 L'isolant peut être stocké à l'abri du soleil et de l'humidité.



TRAVAUX

PROTECTION MATERIELLE ÉLECTRIQUE

- 14 Les matériels électriques pouvant créer une source de chaleur sont protégés ou déplacés.



RÉHAUSSE DE TRAPPE

- 15 Le chevêtre de la trappe d'accès est réhaussé le cas échéant.



TRAPPE ISOLATION

- 16 La trappe d'accès comporte un isolant semi-rigide de performance thermique au moins égale à celle du plancher en partie courante.



COMPRESSION ISOLANT

- 17 L'isolant placé entre les solives de plancher, fermettes est serré mais non comprimé dans son épaisseur. Si deux couches d'isolant : pose réalisée à joints décalés ou croisés.



PARE-VAPEUR

- 18 Au dessus des zones climatisées, le pare-vapeur est installé côté comble.



✓ conforme | ✗ non-conformité | ○ sans objet

MISE EN SERVICE & RÉCEPTION

POSE ISOLANT

19 L'isolant posé est conforme au devis (nature, homogénéité, épaisseur, caractéristiques).



NETTOYAGE

20 Le chantier est replié et nettoyé.



SIGNALÉTIQUE
ÉLECTRIQUE ET
RISQUE INCENDIE

21 Les boîtes de dérivation électrique sont repérées. Ouate de cellulose : une étiquette signalétique est mise en place à proximité du tableau électrique.



FICHE
D'AUTOCONTRÔLE

22 La présente fiche d'autocontrôle est signée et conservée dans le dossier client.



FICHE D'AUTOCONTRÔLE ISOLATION DES COMBLES LAINE DÉROULÉE, EN CLIMAT TROPICAL

Date de l'autocontrôle : _____ / _____ / _____

Entreprise : _____

Tél. : _____

Email : _____

Informations chantier

Client : _____

Adresse : _____

Intervenant chantier

Tél. : _____

Nom : _____

Prénom : _____



Commentaires

Point N° : _____

CONCEPTION

VISITE TECHNIQUE ET ETAT PARASITAIRE

- 1 Une visite technique préalable est effectuée avec une analyse de l'état parasitaire de la charpente. Une recherche d'infiltrations, de défaut d'étanchéité ou de condensation est réalisée.



ACCÈS COMBLE

- 2 Présence d'un accès au comble (trappe, escalier escamotable, ouverture dans mur pignon).



AMÉNAGEMENT PRÉSENT DU COMBLE

- 3 Le comble ne présente pas d'objet encombrant.



AÉRATION COMBLE

- 4 Présence d'une ventilation permanente au niveau des combles (une ventilation naturelle par l'intermédiaire de grilles ou entrées d'air)



CHOIX PROCÉDÉ D'ISOLATION

- 5 Information du client sur le choix du procédé d'isolation : dépose éventuelle, performance thermique, épaisseur, type d'isolant...?



IMPACT ISOLATION CHAUD

- 6 Une information sur l'impact de l'isolation thermique en climat tropicale/équatoriale a été faite.



AIDES ÉLIGIBLES

- 7 Les travaux peuvent être éligibles à des aides financières, les justificatifs sont prévus par l'entreprise (mentions obligatoires sur le devis).



PRÉPARATION DE CHANTIER

BOITIER ÉLECTRIQUE

- 8 Une réhausse et fixation des boitiers électriques ainsi qu'une protection des spots lumineux intégrés au plafond est prévu.



SUPPORT

- 9 Le support est continu et ne présente ni trous ni fentes ouvertes (à l'exception des passages de câbles électriques) susceptibles de nuire à l'isolation.



TYPE PLAFOND ET CHARGE

- 10 Le type de plafond suspendu (en plaque de plâtre, lambri PVC, dalle 60x60) est dimensionné pour supporter la masse de l'isolant ou renforcé le cas échéant.



SÉCURITÉ INCENDIE

- 11 Parois supports, isolant et parement conformes au regard des risques en cas d'incendie.



EQUIPEMENTS

- 12 Un chemin technique est prévu dans le comble pour notamment l'accès aux équipements nécessitant une maintenance (groupe VMC, bouclage ECS).



STOCKAGE MATERIAUX

- 13 L'isolant peut être stocké à l'abri du soleil et de l'humidité.



TRAVAUX

PROTECTION MATERIELLE ÉLECTRIQUE

- 14 Les matériels électriques pouvant créer une source de chaleur sont protégés ou déplacés.



RÉHAUSSE DE TRAPPE

- 15 Le chevêtre de la trappe d'accès est réhaussé le cas échéant.



TRAPPE ISOLATION

- 16 La trappe d'accès comporte un isolant semi-rigide de performance thermique au moins égale à celle du plancher en partie courante.



COMPRESSION ISOLANT

- 17 L'isolant placé entre les solives de plancher, fermettes est serré mais non comprimé dans son épaisseur. Si deux couches d'isolant : pose réalisée à joints décalés ou croisés.



PARE-VAPEUR

- 18 Au dessus des zones climatisées, le pare-vapeur est installé côté comble.



✓ conforme | ✗ non-conformité | ○ sans objet

MISE EN SERVICE & RÉCEPTION

POSE ISOLANT

19 L'isolant posé est conforme au devis (nature, homogénéité, épaisseur, caractéristiques).



NETTOYAGE

20 Le chantier est replié et nettoyé.



SIGNALÉTIQUE
ÉLECTRIQUE ET
RISQUE INCENDIE

21 Les boîtes de dérivation électrique sont repérées. Ouate de cellulose : une étiquette signalétique est mise en place à proximité du tableau électrique.



FICHE
D'AUTOCONTRÔLE

22 La présente fiche d'autocontrôle est signée et conservée dans le dossier client.



FICHE D'AUTOCONTRÔLE ISOLATION DES COMBLES LAINE DÉROULÉE, EN CLIMAT TROPICAL

Date de l'autocontrôle : _____ / _____ / _____

Entreprise : _____

Tél. : _____

Email : _____

Informations chantier

Client : _____

Adresse : _____

Intervenant chantier

Tél. : _____

Nom : _____

Prénom : _____



Commentaires

Point N° : _____


www.pergola-outremer.fr



Ce calepin d'auto-contrôle est à destination des professionnels, il a pour objectif de proposer un outil pratique et opérationnel pour améliorer les pratiques et la qualité de la construction ultramarine. Il décrit et illustre chaque point d'autocontrôle d'un élément technique installé sur chantier.

Des fiches synthétiques d'autocontrôle détachables sont disponibles en fin de calepin pour faciliter leur utilisation sur terrain.

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME OMBREE

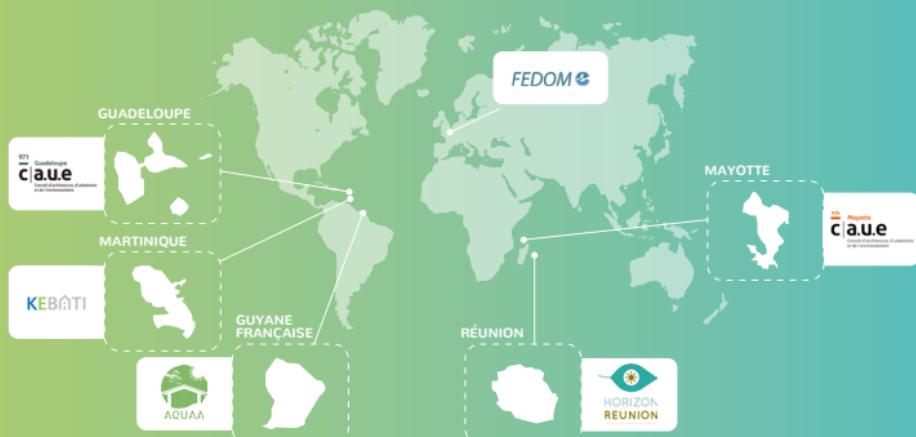

Piloté par :



Financé par :

